

- wyłączają zasilanie instalacji elektrycznej całej szkoły". Wyłącznik znajduje się w rozdzielni głównej.
5. Przedstawiono do wglądu protokół nr 180/2017 z dnia 16.06.2017 z przeprowadzonych pomiarów oświetlenia awaryjnego. Protokół sporządzony przez Pana Andrzeja Grzędzickiego z Łeby. Wg. zapisu w protokole „badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksploatacji”. Czas zadziałania wg. protokołu - 2 s., czas świecenia 2 godziny i 5 minut.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

W dniu kontroli w budynku znajdowały się gaśnice 4 i 6 kg proszkowe ABC oraz w pomieszczeniu kuchennym gaśnica do gaszenia pożaru w urządzeniach kuchennych. Lokalizacja gaśnic oznakowana. Termin następnej legalizacji - styczeń 2018r. Legalizacja przeprowadzona przez Serwis Sprzętu P/Poż „WIS” Krzysztof Walendzik. Wg. zapisu z przedstawionej faktury VAT 204/2017 z dnia 26.01.2017r. czynnościom przeglądowym podlegało m.in. 15 gaśnic 6 kg, 6 gaśnic 4 kg., 1 gaśnica AF.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna.
2. Instalacja piorunochronna.
3. Instalacja kominowa.
4. Gazowa - kuchnia, butla gazowa propan - butan 11 kg wraz z urządzeniami..
5. Wentylacja grawitacyjna

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Przedstawiono do wglądu protokół nr 178/2017 z dnia 16.06.2017, 179/2017 z dnia 16.06.2017 z badania instalacji elektrycznej kuchni Protokoły sporządzone przez Pana Andrzeja Grzędzickiego z Łeby. Brak uwag w protokołach. Przedstawiono do wglądu protokół nr 121/2014 z dnia 24.05.2014, 122/2014 z dnia 24.05.2014r., 123/2014 z dnia 24.05.2014, 124/2014 z dnia 24.05.2014 z badania instalacji elektrycznej. Protokoły sporządzone przez Pana Andrzeja Grzędzickiego z Łeby. Brak uwag w protokołach.
2. Przedstawiono do wglądu protokół nr 43/2014 z dnia 24.05.2014 z badania instalacji piorunochronnej. Protokół sporządzony przez Pana Andrzeja Grzędzickiego z Łeby. Brak uwag w protokole.
3. Przedstawiono do wglądu protokół nr 68 z dnia 13.10.2017r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Protokół sporządzony przez Pana Zygmunta Mejna. Brak uwag w protokole. Wg. zapisu w protokole odbywa się okresowe czyszczenie.
4. Instalacja gazowa - przedstawiono do wglądu protokół z przeglądu technicznego instalacji gazowej i urządzeń. Protokół z dnia 12.12.2017r. sporządzony przez firmę P.U.H. „Wodnik” z Lęborka. Wg. zapisu w protokole instalacja gazowa szczelna.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Składowanie materiałów palnych na drodze ewakuacyjnej w tzw. „hoteliku”	☒ usunięto w trakcie kontroli
2.	Składowanie materiałów palnych na drodze ewakuacyjnej przy gabinecie logopedy.	☒ usunięto w trakcie kontroli
3.	Składowanie materiałów palnych na drodze ewakuacyjnej przy tzw. „harcówce”.	☒ usunięto w trakcie kontroli
4.	Zamknięte drzwi ewakuacyjne znajdujące się przy stołówce szkolnej (I kondygnacja w dobudowanej części) w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.	☒ usunięto w trakcie kontroli
5.	Zamknięte drzwi ewakuacyjne znajdujące się przy pracowni plastycznej (I kondygnacja) w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.	☒ usunięto w trakcie kontroli
6.	Oznakowanie hydrantu wewnętrznego na IV kondygnacji częściowo zniszczone zamalowane.	☒ usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak oznakowania znakami dotyczącymi ewakuacji pionowej drogi ewakuacyjnej prowadzącej z przyziemia n do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się w segmencie „A” budynku szkoły.	☒ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

III.

Cały obiekt szkoły podzielony na 2 strefy pożarowe.

3. Organizacja ochrony ppoż.

1. Przedstawiono do wglądu Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną przez technika pożarnictwa pana Mariusza Zakolskiego w dniu 26 września 2016r.
2. Zapoznanie z przepisami ppoz. - zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi dokonano w dniu 9.10.2017r., 11.09.2017r., 1.09.2017r., 28.08.2017r., 24.10.2016r. Zapoznania z przepisami dokonała Pani Małgorzata Dzianach - Majewska oraz Pana Mariusz Zakolski.
3. Instrukcja na wypadek pożaru - w sekretariacie szkoły.
4. Ostatnie sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu odbyło się w dniu 6.10. 2016r. Przedstawiono sprawozdanie z przeprowadzonej próbnego ewakuacji. Łącznie ewakuowanych osób z obiektu było 384.
5. Brak oznakowania znakami dotyczącymi ewakuacji pionowej drogi ewakuacyjnej prowadzącej z przyziemia n do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się w segmencie „A” budynku szkoły.
6. Przedstawiono do wglądu protokół z badania zewnętrznej sieci hydrantowej hydrantów zlokalizowanych na terenie szkoły. Kserokopia protokołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Hydranty w odległości do 75 m od budynku szkoły. Lokalizacja hydrantów oznakowana.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2014 roku (protokół z dnia 29 maja 2014r.).

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie .*

W dniu 27 czerwca 2013r. została wydana decyzja nr 178/2013 na usunięcie nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów ppoz. w budynku tj.:

1. Zainstalować na I kondygnacji budynku hydranty wewnętrzne do wewnętrznego gaszenia pożaru 25 z węzem półsztywnym w taki sposób aby zasięg zamontowanych hydrantów oraz hydrantów istniejących, w poziomie obejmował cały segment „A” i „B”. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych należy umieścić na wysokości $1,35 \pm 0,1$ m od poziomu podłogi. Po zainstalowaniu hydrantów wewnętrznych przeprowadzić badania na wydajność i ciśnienie oraz oznakować ich lokalizację znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty wewnętrzne w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Termin wykonania: do 31.08.2014 r.

Na I kondygnacji (przy harcówce) zainstalowano hydrant wewnętrzny 25 z węzem półsztywnym. Nie przedstawiono do wglądu projektu dot. instalacji hydrantu wewnętrznego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Zainstalować na II kondygnacji budynku hydranty wewnętrzne do wewnętrznego gaszenia pożaru 25 z węzem półsztywnym w taki sposób aby zasięg zamontowanych hydrantów oraz hydrantów istniejących, w poziomie obejmował cały segment „B”. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych należy umieścić na wysokości $1,35 \pm 0,1$ m od poziomu podłogi. Po zainstalowaniu hydrantów wewnętrznych przeprowadzić badania na wydajność i ciśnienie oraz oznakować ich lokalizację znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty wewnętrzne w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Termin wykonania: do 31.08.2014 r.

Na II kondygnacji wymieniono hydrant 52 z węzem płasko składanym na hydrant wewnętrzny 25 z węzem półsztywnym. Nie przedstawiono do wglądu projektu dot. instalacji hydrantów wewnętrznych uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3. Zainstalować na III kondygnacji budynku hydranty wewnętrzne do wewnętrznego gaszenia pożaru 25 z węzem półsztywnym w taki sposób aby zasięg zamontowanych hydrantów oraz hydrantów istniejących, w poziomie obejmował cały segment „A” i „B”. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych należy umieścić na wysokości $1,35 \pm 0,1$ m od poziomu podłogi. Po zainstalowaniu hydrantów wewnętrznych przeprowadzić badania na wydajność i ciśnienie oraz oznakować ich lokalizację znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty wewnętrzne w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Termin wykonania: do 31.08.2014 r.

Na III kondygnacji wymieniono hydrant 52 z węzem płasko składanym na hydrant wewnętrzny 25 z węzem półsztywnym. Nie przedstawiono do wglądu projektu dot. instalacji hydrantów wewnętrznych uzgodnionego z